



XK3190-A7

称重显示器

使用说明书

2005年07月版

上海耀华称重系统有限公司制造



沪制 0000071

目 录

第一章	主要参数	1
第二章	安装	2
	一. 仪表前功能示意图和后功能示意图	
	二. 传感器与仪表的连接	
	三. 键盘功能	
第三章	标定与调试	4
第四章	操作说明	8
第五章	出错信息提示	9
第六章	蓄电池的使用	9
第七章	维护保养和注意事项	10

亲爱的用户：

在使用仪表前，敬请仔细阅读说明书！

XK3190-A7


第一章 主要参数

1. 型号: XK3190-A7 称重显示器
2. 准确度等级: III级, $n=3000$
3. A/D 转换原理及采样速率: 采用双积分式, 每秒 10~15 次
4. 最大内部码: ≈ 50 万码/次
5. 仪表非线性: $\leq 0.01\%F.S$
6. 传感器供桥电压: DC +8V 最大输入信号约 16mV
7. 带传感器只数及方式: 350Ω 传感器 1 只, 四线制 (无长线补偿)
8. 满量程温度系数: ≤ 8 PPM/ $^{\circ}C$
9. 显示: 6 位 LED 数码管, 字高 0.8 英寸或字高 0.56 英寸, 6 个状态指示灯, 三个电量指示灯。
10. 键盘: 采用 5 个轻触键
11. 使用电源: (1). AC 220V (-15%~+10%); 50Hz (-2%~+2%)
(2). 内置免维护蓄电池 6V, 2.8 AH (二节串联)
12. 使用温度: $0\sim 40^{\circ}C$; $\leq 85\%RH$
13. 储运温度: $-20\sim +50^{\circ}C$
14. 保险丝: 500mA
15. 外形尺寸: $265\times 190\times 170$ (mm)³
16. 自重量: 约 1.53kg (不含电池)


XK3190-A7

第二章 安装及键盘功能

一. 仪表前功能示意图和后功能示意图：

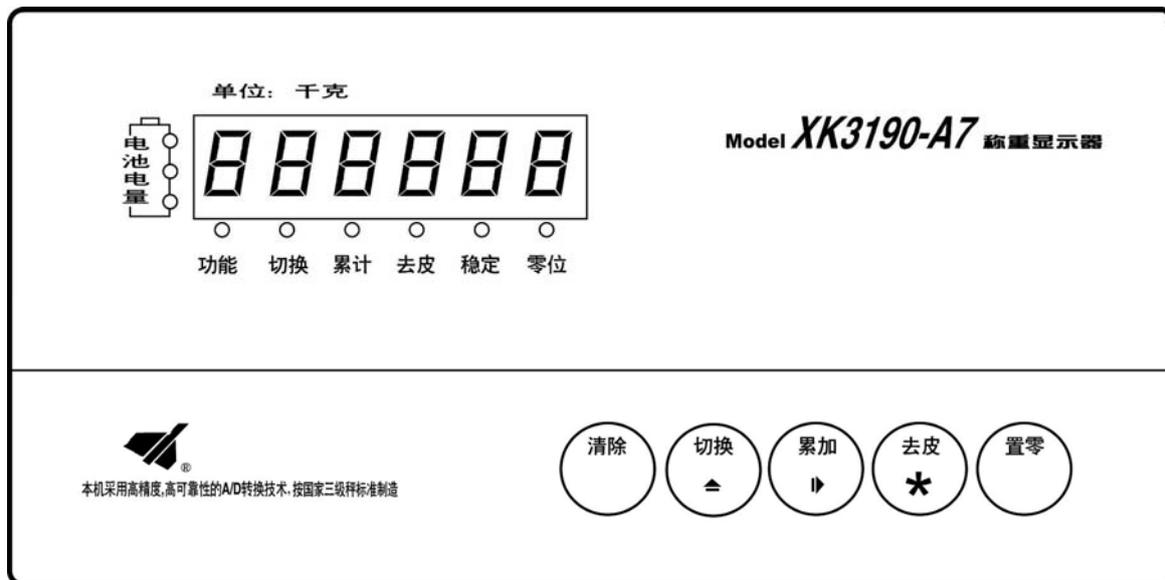

(图2-1) 前功能示意图

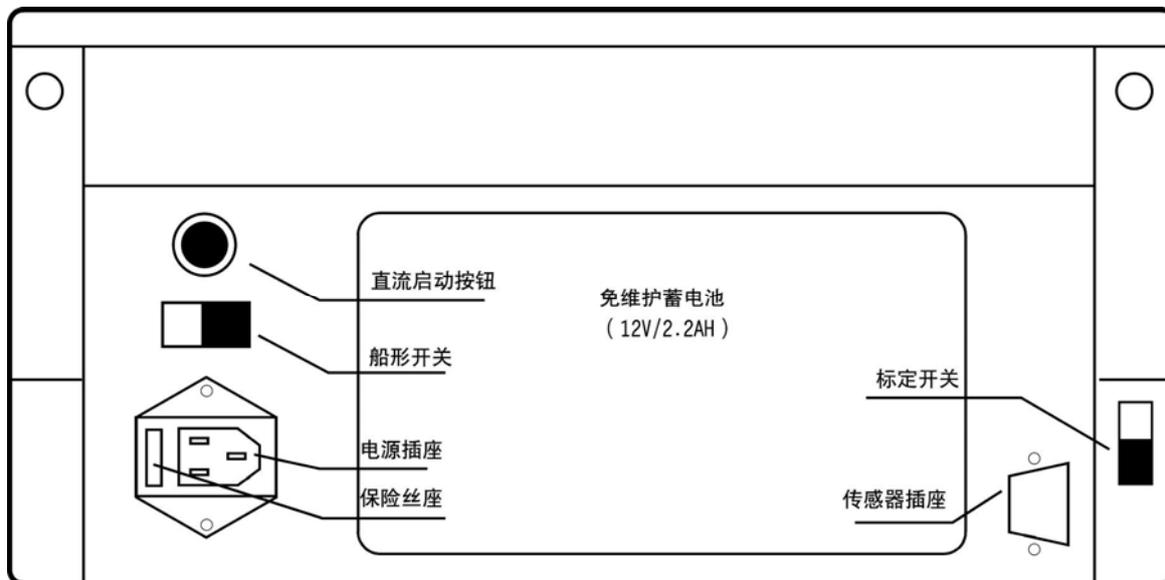


(图2-2) 后功能示意图

XK3190-A7

二. 传感器与仪表的连接

接线如下图所示：

- ▲！注意：按装传感器时必须切断仪表电源，接线必须可靠。
- ▲！注意：传感器接线完成后，为确保系统可靠工作，须将 9 芯 D 型插头用螺丝与机壳紧固，不得随意插拔插头，更不准带电插拔传感器插头。
- ▲！传感器和仪表都是静电敏感设备，在使用中必须切实采取防静电措施，严禁在秤台上进行电焊操作或其他强电操作，在雷雨季节，必须落实可靠的避雷措施，防止因雷击造成传感器和仪表的损坏，确保操作人员的人身安全和称重设备及相关设备的安全运行。

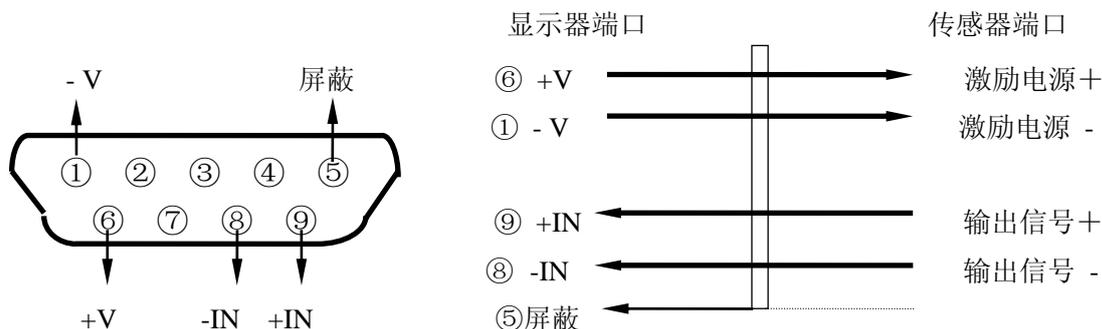

(图 2-3) 传感器连接图

三. 键盘功能（称量工作状态时）：

1. 【置零】键：按下该键后，在[05 **]参数档中确认的范围内将当前称量值置零，“零位”指示灯亮，否则无效。
2. 【去皮】键：按下该键后，将当前称量值（必须大于零位）作为皮重，“去皮”指示灯亮。
3. 【累计】键：按下该键后，将当前称量值加入累计量，“累计”指示灯亮，显示累计量约 2 秒，再显示累计次数（由字母 t 指示）约 2 秒钟，“累计”指示灯灭，恢复到称重状态。
4. 【切换】键：按下该键后，显示值以优于所选的分度值一档的数值显示，分度值为 1 的除外。如分度值为 2，则以 1 显示，分度值为 5，则以 2 显示，分度值为 10，则以 5 显示……，同时“切换”指示灯亮，再按该键，则返回原设定的分度值显示，指示灯灭。
5. 【清除】键：按下该键后，显示[C-Add]约 2 秒，清除累计量，然后恢复称量状态。
6. 【清除】+【累计】键：该二键同时按下，该仪表显示内码，该内码的满值为所选分度数的 20 倍，如：分度值数为 3000，则可显示 60000。以最右边一位小数点亮作为识别记号。再同时按下二键，则恢复到称重状态。

XK3190-A7

第三章 标定与调试

- 一. 正确联接传感器，接通电源，仪表进行笔划自检，完毕后，进入工作状态（刚开机时，要让仪表及传感器有一段预热时间，约 10 分钟以上，再标定为好）。
- 二. 将仪表后面的标定开关打开（向上拨），仪表进入标定调试状态，显示[n ****]（****为原先设定的值），即可进行标定的参数设定。

步骤 1: 分度数选择: 显示[n ****]

按[切换]键，显示的****字为 2000、2500、3000、4000、5000、6000、7500 循环改变，选择其中一项，按[去皮]键确认，自动进入下一步骤。如该项不要改变，则按[清除]键进入下一步骤。

步骤 2: 分度值选择: 显示[E *]

按[切换]键，选择的*为 1、2、5、10、20、50 循环改变，选择其中一项，按[去皮]键确认，自动进入下一步骤。如该项不要改变，则按[清除]键进入下一步骤。

步骤 3: 小数点选择: 显示[d 0.0]

按[切换]键，d 后的显示为 0、0.0、0.00、0.000、0.0000 循环显示，选择其中一项，按[去皮]键确认，进入下一步骤，如不要改变，则按[清除]键进入下一步骤。

步骤 4: 满量程显示: 显示[***.*]

将上面确认的分度数（例如：3000）乘以分度值（例如：5），再配以小数点（例如：0.00），使用户确认是否要设置的满量程值（例如：150.00），如不是，把标定开关关上再打开即可重新标定上述三步。如是，按[清除]键进入下一步。

步骤 5: 零跟踪范围的确定: 显示[01 *.*]

按[切换]键，显示的*.*为 0.5、1.0、2.0 循环显示，表示范围为：0.5e、1e、2e，选择其中一项，按[去皮]键确认，进入下一步骤。如不改变，可按[清除]键进入下一步骤。

步骤 6: 开机判零范围: 显示[02 ***]

按[切换]键，***显示为 0.10、0.20、1.00 循环显示，表示当零位不要保存时（后面的步骤 8 中 04 设为 0），开机时称量值如在上述设定的 10%FS、20%FS、100%FS 范围内，称量值置零，否则以原来储存的零位作为开机时的零位。选择其中的一项，按[去皮]键确认后进入下一步骤。如不改变，则按[清除]键进入下一步骤。

步骤 7: 选择调零速率: 显示[03 *.*]

按[切换]键，显示的*.*为 0.1、0.2、0.3 循环显示，表示每秒的调零速率约为 0.1e、0.2e、0.3e，选择其中一项，按[去皮]键，确认后进入下一步。如不改变，则按[清除]键进入下一步骤。

XK3190-A7

步骤 8: 是否要零位保存: 显示[04 *]

按[切换]键, 显示为 0、1 循环, 0 为零位不保存, 说明见上步骤 6; 1 为零位要保存, 开机时如当前称量值与原储存的零位值相差在 10e 内, 开机为 0, 否则以原储存的零位值作为本次开机的零位。选择其中一项, 按[去皮]键确认进入下一步骤。如不改变, 则按[清除]键进入下一项。

步骤 9: 手动置零范围选择: 显示[05 .**]

按[切换]键, 数字在 0.02、0.04、0.08、1.00 循环, 表示范围为 2%、4%、8%、100%F.S。选择其中一项, 按[去皮]键确认, 进入下一步骤, 如不改变, 则按[清除]键进入下一步骤。

步骤 10: 滤波常数的选择, 显示为[Lb *]

按[切换]键, 显示的数为 1、2 循环, 分别表示滤波常数为 8、16, 数字越大, 刷新速度越慢。选择一项, 按[去皮]键确认进入下一步骤, 若不改变则按[清除]键进入下一步骤。

步骤 11: 零位的确定, 显示[CAL] 两秒钟, 再显示[noLoAd]

检查秤上是否空, **稍等十秒钟左右, 让秤回零稳定**, 按[去皮]键确认, 并进入下一步骤。

步骤 12: 满值的标定 (标定的砝码越接近或相等于满值越好)。显示加数砝码为[000.000], 最左一位闪烁。

按[累计]键可向右循环改变闪烁位。按[切换]键闪烁位加 1。逐位打入实际加载的砝码数。**稍等 10~20 秒钟, 让秤内部数字稳定** (滤波数字越大则等的时间应越长), 按[去皮]键确认 (如重量值太小, 则显示[Err 08] 约 3 秒钟, 再重复上述过程), 最后显示为 [END]。如该项不做, 则按[清除]也可。

步骤 13: 关上标定开关 (向下), 标定结束。

三. 标定操作步骤 (列表提示):

步骤	操作	显示	注解
1			打开标定开关 (向上)
2	按[切换] 按[去皮]	[n ****] [n 3000]	分度数选择 (按[切换]键步进循环) 2000、2500、3000、4000、5000、6000、7500 步进循环。 选择其中一项, 例如选 3000 按[去皮]键确认, 自动进入下一步骤。 如该参数不变, 则按[清除]键进入下一步骤。
3	按[切换] 按[去皮]	[E **] [E 5]	分度值选择 (按[切换]键步进循环) 1/2/5/10/20/50 步进循环。 例如: 5 按[去皮]键确认, 自动进入下一步骤。 如该参数不变, 则按[清除]键进入下一步骤。

步骤	操作	显示	注 解
4	按[切换] 按[去皮]	[d 0.0] [dc 0.00]	小数点选择 (按[切换]键步进循环) 0 / 0.0 / 0.00 / 0.000 / 0.0000 步进循环,选择其中一项。 例如: 2 位小数点 (0.00) 按[去皮]键确认,自动进入下一步骤。 如该参数不变,则按[清除]键进入下一步骤。
5	按[清除]	[***.***] [150.00]	满量程显示 将上面确认的分度数 (例如: 3000) 乘以分度值 (例如: 5), 再配以小数点 (例如: 0.00), 使用户确认是否要设置的满量程值 (例如: 150.00)。如不确认, 把标定开关关上再打开即可重新标定上述三步。 如确认, 按[清除]键进入下一步。
6	按[切换] 按[去皮]	[01 **] [01 0.5]	零跟踪范围的确认 (按[切换]键步进循环) 0.5、1.0、2.0 循环显示, 表示范围为: 0.5e、1e、2e, 选择其中一项按[去皮]键确认, 进入下一步骤。
7	按[切换] 按[去皮]	[02 *.**] [02 0.20]	开机判零范围 (按[切换]键步进循环) 显示为 0.10/0.20/1.00 循环显示。表示当零位不要保存时 (后面的步骤 8 中 04 设为 0), 开机时称量值如在上述设定的 10%FS/20%FS/100%FS 范围内, 称量值置零, 否则以原来储存的零位作为开机时的零位。 选择其中一项, 按[去皮]键确认后进入下一步骤。 如该参数不变, 则按[清除]键进入下一步骤。
8	按[切换] 按[去皮]	[03 *.*] [03 0.3]	选择调零速率 (按[切换]键步进循环) 0.1/0.2/0.3 循环显示, 表示每秒的调零速率约为 0.1e、0.2e、0.3e。 选择其中一项, 按[去皮]键确认后进入下一步。 如该参数不变, 则按[清除]键进入下一步骤。
9	按[切换] 按[去皮]	[04 *] [04 0]	零位保存 (按[切换]键步进循环) 0/1 循环。0 为零位不保存, 说明见上步骤 7; 1 为零位要保存, 开机时如当前称量值与原储存的零位值相差在 10e 内, 开机为 0, 否则以原储存的零位值作为本次开机的零位。 选择其中一项, 按[去皮]键确认进入下一步骤。 如该参数不变, 则按[清除]键进入下一步骤。
10	按[切换] 按[去皮]	[05 *.**] [05 0.04]	手动置零范围选择 (按[切换]键步进循环) 0.02/0.04/0.08/1.00 循环, 表示对应范围为 2%/4%/8%/100%F.S。 选择其中一项, 按[去皮]键确认进入下一步骤。如该参数不变, 则按[清除]键进入下一步骤。

(6)

XK3190-A7

(续上表)

步骤	操作	显示	注 解
11	按[切换] 按[去皮]	[Lb *] [Lb 2]	滤波常数的选择 (按[切换]键步进循环) 1、2 循环, 分别表示滤波常数为 8、16, 数字越大, 刷新速度越慢。 选择一项, 按[去皮]键确认进入下一步骤。 如该参数不变, 则按[清除]键进入下一步骤。
12	按[去皮]	[CAL] [noLoAd]	零位的确定 显示[CAL] 两秒钟, 再自动显示[noLoAd], 检查秤上是否空, 稍等十秒钟左右, 让秤回零稳定。 按[去皮]键确认, 并进入下一步骤。 如该参数不变, 则按[清除]键进入下一步骤。
13	按[累计] 按[切换] 按[去皮]	[000.000] [***.***] [END]	满值的标定 (标定的砝码越接近或相等于满值越好)。 最左一位闪烁。 按[累计]键可向右循环改变闪烁位。 按[切换]键闪烁位自动步进加 1。 逐位打入实际加载的砝码数。 稍等 10~20 秒钟, 让秤内部数字稳定 (滤波数字越大则等的时间应越长)。 按[去皮]键确认。 (如加载砝码重量值太小, 则显示[Err 08]约 3 秒钟, 再重复上述过程)。 如该项不做, 则按[清除]也可。
14			关上标定开关 (向下), 标定结束。

说明:

- 1、在上述过程中, 可随时关上标定开关退出参数设定与标定过程。
- 2、在上述过程中, [切换]键作为自动循环键; [去皮]键作为确认键并步进键; [清除]键作为步进键。
- 3、在上述步骤 1~10 中的任何项时, 如按[累计]键, 则可直接进入步骤 11, 即进入零位标定。如不标定再按[累计]键可结束标定。

四、传感器选配注意事项

1. 应选择灵敏度为 2mV/V 的传感器。
2. 实际负荷应为额定负荷的 60~80%。
3. 传感器的标称阻抗为 350Ω。
4. 传感器的零位±1%F.S。
5. 例如: 60Kg 的全电子台秤应选 100 Kgf 的传感器。
100Kg 的全电子台秤应选 150 Kgf 的传感器。
150Kg 的全电子台秤应选 250 Kgf 的传感器。
300Kg 的全电子台秤应选 500 Kgf 的传感器。
TGT-500kg 的机械台秤机电改制应选 60 Kgf 的传感器。
TGT-1000kg 的机械台秤机电改制应选 120 Kgf 的传感器。

(7)

XK3190-A7

第四章 操作说明

一. 开机

1. 接通交流电源，仪表进行笔划自检，初始化完成后自动进入称重状态。若使用内置蓄电池，则必须按一下启动按钮，仪表才能进入笔画自检状态。

内置蓄电池首次使用时，务必先充足电后再使用！

2. 开机时，如果秤台重量偏离零点，但仍在设置的置零范围以内，仪表将自动置零，零位标志符亮；若在设置的置零范围以外，则须调整秤体的零位或重新标定、设置。

二. 手动置零操作（半自动置零）

1. 按[置零]键，可以使仪表回零，此时零位标志灯亮。
2. 显示值偏离零点，但在置零范围以内时，[置零]键起作用，否则[置零]键不起作用。
3. 只有稳定标志符亮时，可以进行置零操作。

三. 去皮操作

在称重显示状态下，显示重量为正且称量稳定时，按[去皮]键可将显示的重量作为皮重扣除，去皮标志灯亮。(皮重 5 位有效)

四. 累计和清除累计操作

在称重状态下按[累计]键，仪表显示到目前为止的累计量(含小数点)。

序号	操作	显示	注 释
1	待稳定标志出现 按[累加]	[*****]	每按一次累加，当前称重值被加入累计单元
	一次累加操作完成	[xxx .xx]	最多累加和为 10^6
2	按[清除]	[CA - - - - -]	

五. 电量指示

当用电池供电时，如三个指示灯亮，表示电量足，随着电池电压降低，指示灯会逐个熄灭，当最下面的指示灯熄灭时，同时切断电源，以保护电池免于过放电。

六. 节约电量显示：部分 0.8 英寸 LED 显示的 A7 表具有此功能。

即当用电池供电时，当仪表显示称量值为零或零点指示灯亮持续 40~60 秒左右时，显示会全部熄灭，仅电量指示灯及零位指示灯亮。只要称量值改变或有键按下时，显示恢复。

七. 关机

若需仪表完全停止工作，须拔去交流电源线。

在直流工作状态需停止工作，须关闭电源开关（船型开关）即可。

第五章 出错信息提示

- 一.

- - - - -

 如显示的 6 位数码管的最上一笔全亮，表示称量大于满量程的 9e，表示称量超载。
- 二.

Err	03
-----	----

 表示取入的 A/D 值已超出最大值。检查传感器的容量和接法是否正确及是否受载太大。
- 三.

Err	05
-----	----

 表示 A/D 值取入的值太小。检查传感器接法是否正确。
- 四.

Err	08
-----	----

 表示标定时重量太小。请检查所加的重物与打入的数字是否正确。
- 五.

Err	11
-----	----

 累计量 > 999999，或次数 > 99。保留未溢出时的最后值。

第六章 蓄电池的使用

- 一. 只要电源线接上交流 220V，即对电池充电。因此，如非经常使用电池，请将电池取出。为避免机内过热及对电池过充电，因此加以限流。要是用户觉得充电太慢，请购买专用充电器，在机外对电池充电，请注意，接电池的线头绝对不能接反(红线为+，黑线为一)，否则将烧坏仪表。
内置蓄电池首次使用时，务必先充足电后再使用！
- 二. 只有在电源线断开 AC220V，而开关打开的情况下，按[启动]按钮，正常的电池才能使仪表工作，三个电量指示灯才起作用。在低于第三个指示灯（少量）时，仪表会自动切断电池的电源。请立即充电。
- 三. 首次使用时，请使用交流电对蓄电池进行充电，充电时间约为 10~16 小时，以免因蓄电池的自放电导致电压过低而误认为故障。
- 四. 在正常使用中应注意对蓄电池进行充电，每次约为 10~16 小时。若长期不用，应注意每隔 2 个月对仪表通电 10~16 小时，以延长蓄电池的使用寿命。
- 五. **仪表内置的蓄电池属易耗品，不属三包范围。**

第七章 维护保养及注意事项

- 一. 为保证仪表清晰和使用寿命，本仪表不宜放在阳光直射下使用，放置地点应较平整。
- 二. 不宜放在粉尘及振动严重的地方使用，避免在潮湿的环境中使用。
- 三. 传感器和仪表须可靠连接，系统应有良好的接地，远离强电场、强磁场，传感器和仪表应远离强腐蚀性物体，远离易燃易爆物品。
 - ▲！不要在有可燃性气体或可燃性蒸汽的场合使用；不得使用在压力容器罐装系统。
 - ▲！在雷电频繁发生的地区，必须安装可靠的避雷器，以确保操作人员人身安全，防止雷击损坏仪表及相应设备。
 - ▲！传感器和仪表都是静电敏感设备，在使用中必须切实采取防静电措施，严禁在秤台上进行电焊操作或其他强电场操作；在雷雨季节，必须落实可靠的避雷措施，防止因雷击造成传感器和仪表的损坏，确保操作人员的人身安全和称重设备及相关设备的安全运行。
- 四. 严禁使用强溶剂(如：苯、硝基类油)清洗机壳。
- 五. 不得将液体或其他导电颗粒注入仪表内，以防仪表损坏和触电。
- 六. 在插拔仪表与外部设备联接线前，必须先切断仪表及相应设备电源！
 - ▲！在插拔传感器联接线前，必须先切断仪表电源！
- 七. 仪表对外接口须严格按使用说明书中所标注的方法使用，不得擅自更改联接。本表在使用过程中若出现故障，应立即拔下插头，送专业厂维修。一般非衡器专业生产厂家不要自行修理以免造成更大的损坏。
- 八. 公司忠告客户：使用本公司仪表前应对仪表进行检测验收。本公司仅对仪表自身质量负责，最高赔偿额在故障仪表自身价值 2 倍以内，对仪表所处的系统问题不承担责任。
- 九. 仪表内置的蓄电池属易耗品，不属三包范围。
 - ▲！为延长蓄电池的使用寿命，务必先充足电后使用。
 - 若仪表需长时间不使用存放，必须每隔 2 个月充电一次，每次充电 10~16 小时。(最好将电池取出)
 - ▲！注意：本说明书中所说的充电时间均为用本机充电。
 - ▲！在搬运或安装时务必小心轻放，避免强烈振动，避免冲击或撞击，防止蓄电池内部电极短路，损坏蓄电池。
- 十. 本仪表自销售之日起一年内，在正常使用条件下，出现非人为故障属保修范围，请用户将产品及保修卡(编号相符)，一同寄往特约维修点或供应商。生产厂对仪表实行终身维修。本仪表不允许随意打开，否则不予保修。

